

Hard- und Software Burkhard Lewetz


Ingenieurbüro für technische Software-Entwicklung

Wie geht das ...

... mit *WinPC-NC* ?

Z-Nullpunkt Einstellung

- ✓ Light
- ✓ USB
- ✓ Professional

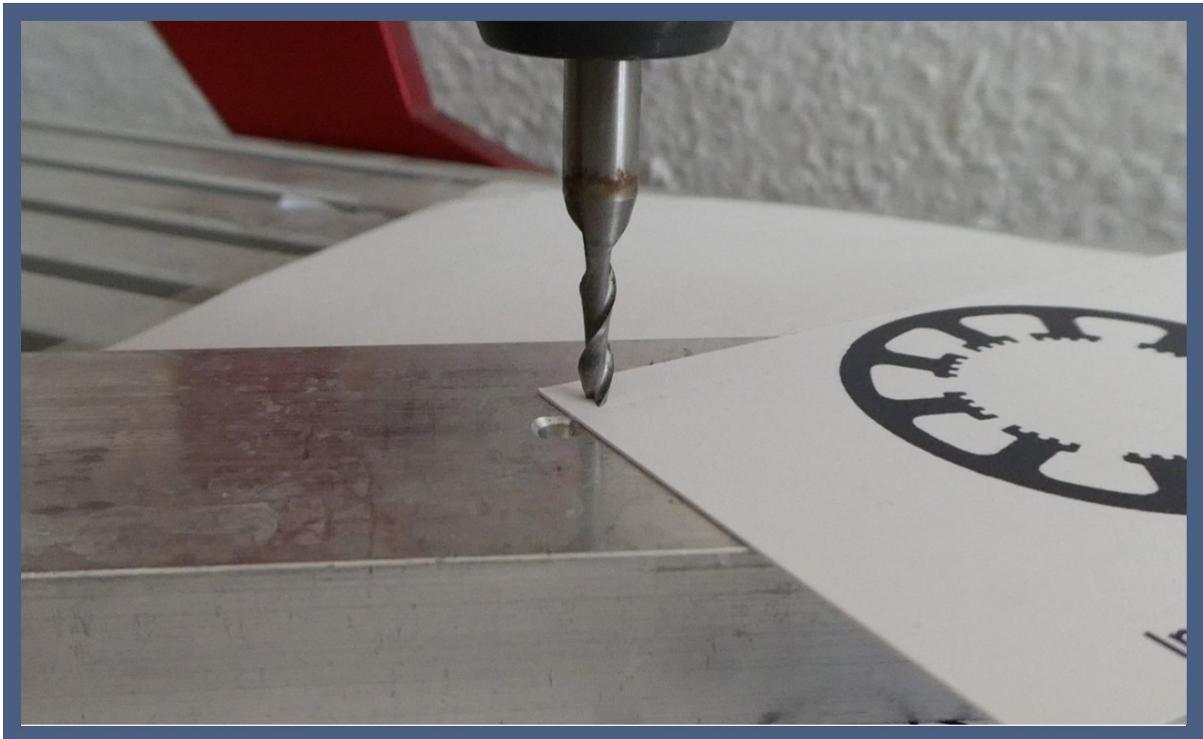



In dieser Kurzanleitung erfahren Sie, wie die Einstellung für den Z-Nullpunkt vorzunehmen ist.

Üblicherweise ist bei *WinPC-NC* der Z-Nullpunkt die Oberkante des Materials.


Inhalt

Z-Nullpunkt einstellen mit einem Blatt Papier	3
Oberflächentaster konfigurieren.....	5
Z-Nullpunkt einstellen mit einem Oberflächentaster	9



Z-Nullpunkt einstellen mit einem Blatt Papier

1. Referenzfahrt über das Menü oder den Speedbutton starten.
2. Wechseln in die Funktion **Manuell Fahren** über Menü oder Button
3. Verfahren der X-Achse und Y-Achsen bis sich die Frässpindel mit dem Fräser über dem Material befindet. Das Fahren kann sowohl mit den Buttons als auch mit unserem **Handrad HR-10** oder mit einem Joystick ausgeführt werden
4. Ein Blatt Papier auf das fixierte Material unterhalb des Fräasers legen

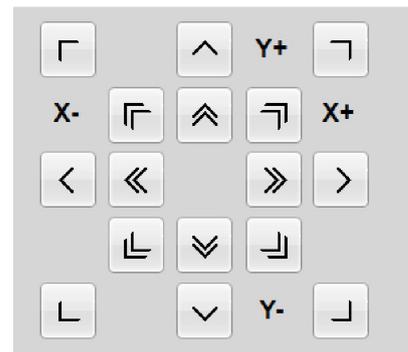

Manuell Fahren

Maschinenkoordinaten

X	10.000
Y	10.000
Z	103.290

Werkstückkoordinaten

X	0.000
Y	0.000
Z	13.900

0.1 mm

Endlos, reset

Anfahren... Stop

Speichern... Ende



Hinweis:

Ein zu schnelles Fahren mit der Z-Achse kann zu einer Kollision des Fräsers mit dem Material führen. Wählen Sie eine entsprechend langsame Geschwindigkeit

5. Die Z-Achse mit dem Button **Z+** nach unten fahren solange das Papier zwischen Material und Fräser frei verschiebbar ist.

Bei der Wegeinstellung **endlos** können mit kurzen Mausklicks auf die Fahrbuttons einzelne Motorschritte an der Z-Achse gefahren und damit eine genaue Positionierung erreicht werden. Jede andere Wegstrecke im endlos-Feld wird genauso abgefahren.



6. Wenn das Papier durch den Fräser fest geklemmt ist sollte zur Sicherheit der Button **Z-** so oft betätigt werden bis das Papier wieder frei ist.



7. Ein wechselndes Betätigen der Buttons verschafft Gewissheit, dass nicht zu viel Druck auf das Material ausgeübt wird.

8. Anschließend den gefundenen Z-Nullpunkt über das Dropdown-Menü oder den Button speichern





Oberflächentaster konfigurieren



Hinweis:

Oberflächentaster sollten über einen Schaltweg verfügen




1. In den Dialog **Grundeinstellungen** wechseln mit dem Button.




2. Im Dialog **Zubehör** den Tasterblock anwählen und anschließend die Auswahl speichern



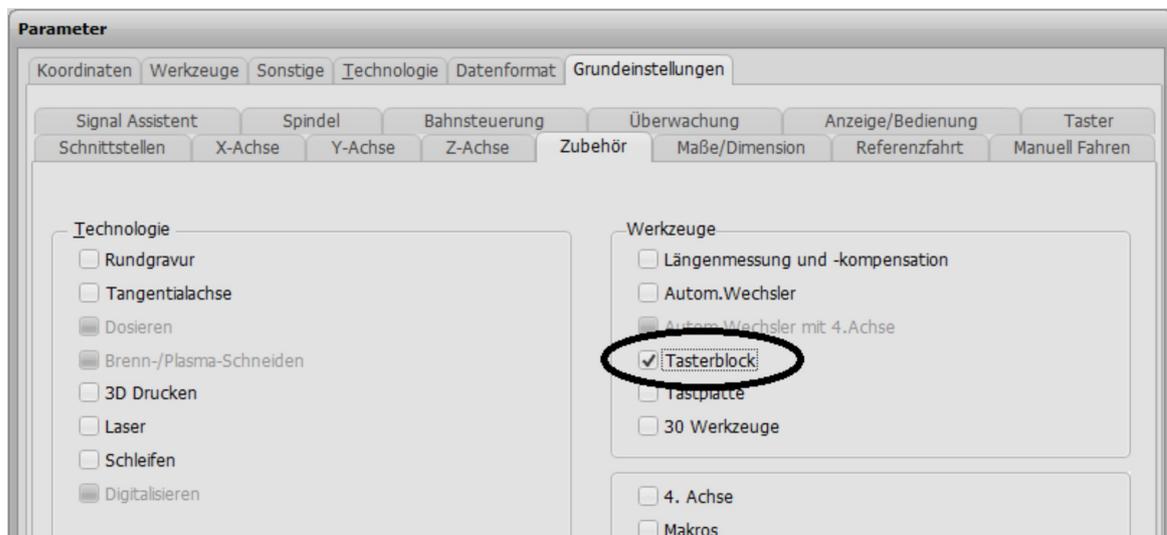

3. Im Dialog **Signal-Assistent** mit dem Button **Signalpins testen** in die Anzeige der Signalzustände wechseln und den Eingangs-Pin des angeschlossenen Oberflächentasters ermitteln.

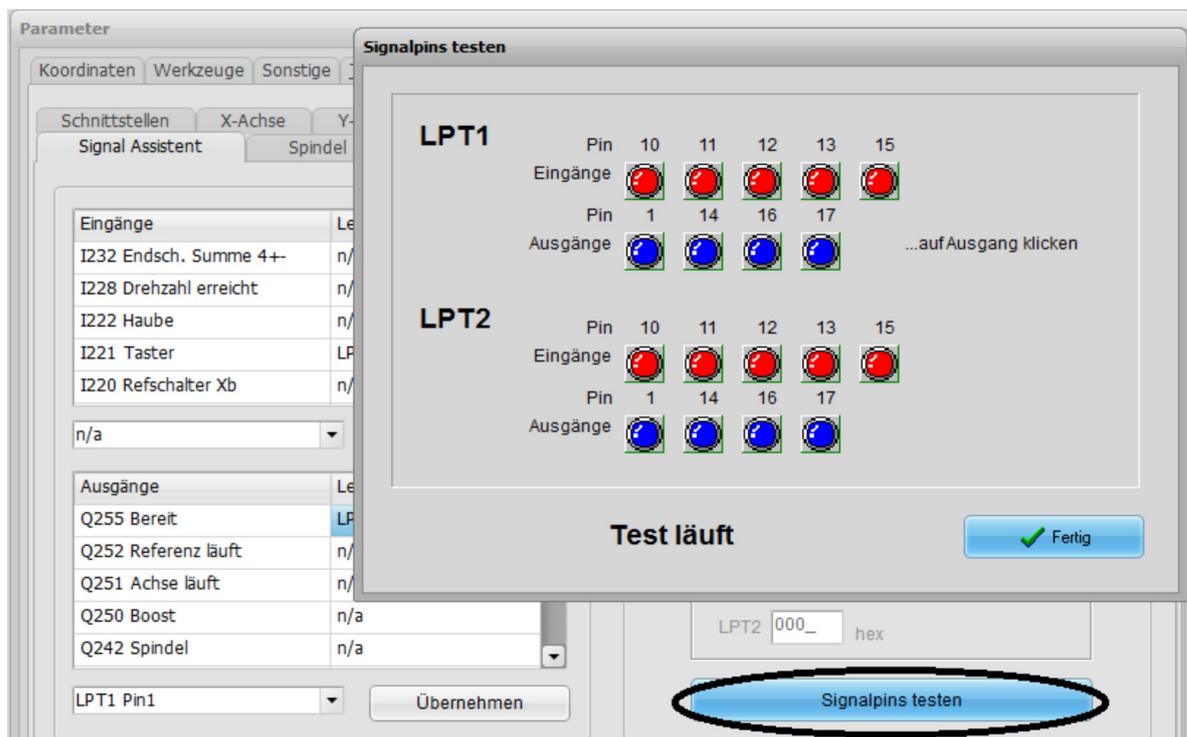


Neben der entsprechenden Pinnummer muss auch die Schaltlogik ermittelt werden. Wechselt die Anzeige bei gedrücktem Taster (Schliesserkontakt) von **schwarz** auf **rot**, so muss die Pinnummer normal zugewiesen werden.

Wechselt die Anzeige bei gedrücktem Taster (Öffnerkontakt) von **rot** auf **schwarz**, so muss die Pinnummer invertiert zugewiesen werden.



4. Eingang für den Oberflächentaster definieren

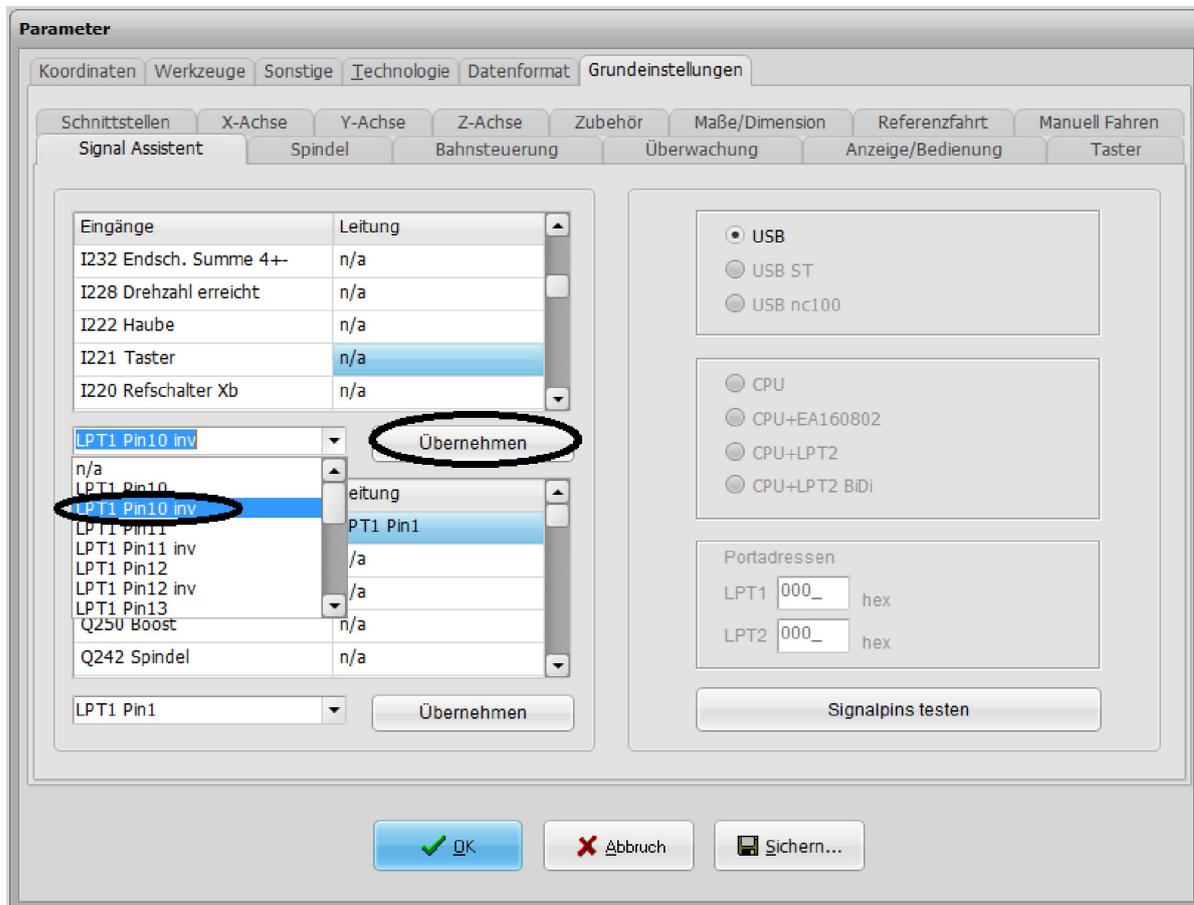


z.B. Pin10 anwählen, mit dem Button Übernehmen bestätigen und danach die Einstellung Speichern





Z-Nullpunkt Einstellung

5. Im Dialog **Taster** das Maß des Oberflächentaster aus dem Datenblatt entnehmen und eingeben und wiederum speichern.

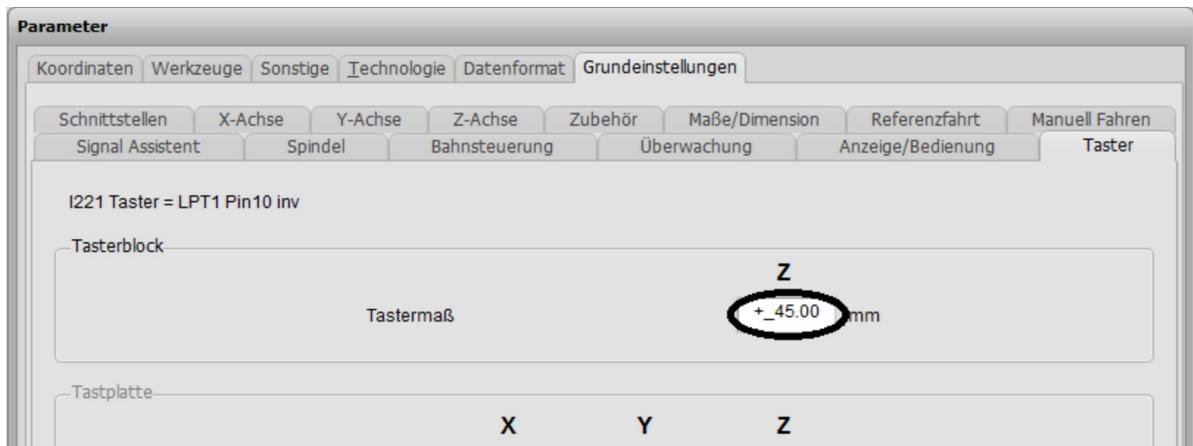

Wenn das Schaltmaß des Tasters unbekannt ist, so muss es mit eigenen Messungen ermittelt werden.



Z-Nullpunkt einstellen mit einem Oberflächentaster

1. Den Oberflächentaster auf das Material legen und in die Funktion **Manuell Fahren** wechseln
2. Verfahren der XY-Achsen, damit sich die Frässpindel mit dem Fräser über dem Oberflächentaster auf dem Material befindet.
3. Die Z-Achse und das Vermessen über das Dropdown-Menü oder den Button starten




Die Spindel sollte jetzt Richtung Oberflächentaster fahren, bei Berührung des Tasters oder Auslösen des Schaltkontakts stoppen, die aktuelle Position mit dem definierten Tastermaß verrechnen und den Wert als Z-Nullpunkt übernehmen.

Fährt die Spindel in die falsche Richtung ist der Eingang für den Oberflächentaster falsch gesetzt und muss im Signal Assistent umgestellt werden.



Sollte der Vorgang zu lange dauern, weil der Weg bis zum Oberflächentaster zu weit ist kann der Messvorgang jederzeit abgebrochen und die Z-Achse näher an den Taster herangefahren werden.

Anschließend den Messvorgang wieder starten wie oben beschrieben

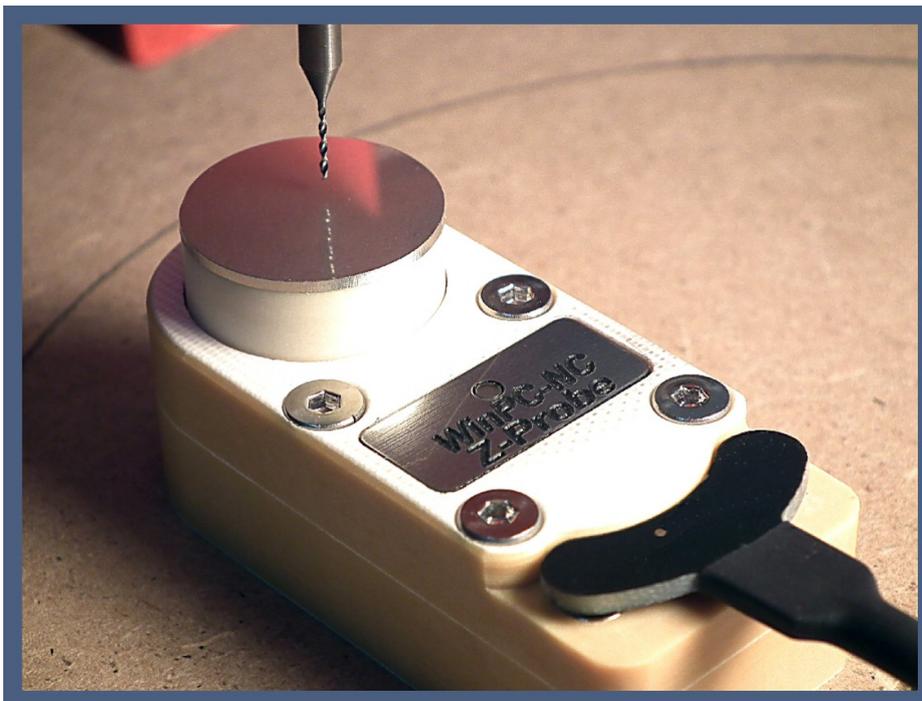



Z-Nullpunkt Einstellung

4. Der gemessene Wert wird automatisch gespeichert und ist im Parameterdialog Koordinaten/Hilfspunkte einsehbar

Parameter

Koordinaten | Werkzeuge | Sonstige | Technologie | Datenformat | Grundeinstellungen

Hilfspunkte

	X	Y	Z	
Parkposition	+__0.00	+__298.00	+__0.00	mm
Skalierungsfaktoren	__1.000	__1.000	__1.000	
Sicherheitsabstand			+__10.00	mm
Nullpunkt	+__10.00	+__10.00	+__89.39	mm
Nullpunkt in Datei	Links unten			

Werkstückgröße definieren
 Werkstückgröße überwachen

	X	Y	Z	
Werkstückgröße von	+__0.00	+__0.00	+__0.00	mm
bis	+__208.00	+__298.00	+__78.00	mm

OK Abbruch Sichern...